# INSTALLATIONSANLEITUNG BEDIENUNGSANLEITUNG

## **FL-4 TRANSFER**

Für Fluxmeter FL-4

Version 3.02 von **2019-09** 



**List-Magnetik** Dipl.-Ing. Heinrich List GmbH

D-70771 Leinfelden-Echterdingen Max-Lang-Str. 56/2
Fon: + 49 (711) 903631-0 Fax: + 49 (711) 903631-10
Internet: https://www.list-magnetik.com
E-mail: info@list-magnetik.de



## **INHALTSVERZEICHNIS**


## FL-4 TRANSFER (2019-09)

1. Die Software FL-4 TRANSFER	2
2. Vorbereitung	3
Ermitteln des COM-Ports für Kabel	
3. Installation der Software	
4. Bedienung der Funktionen	
Schritt 1: Verbinden	
Online messen	
Tabelle löschen, Einzelwerte löschen	9
Tabelle sortieren	9
Projektdaten	10
Grenzwerte / Limitdaten	11
Ausgabe: Datei, Drucker, Daten kopieren nach	13
Datei Öffnen	
Sprache und Hilfe	14

## 1. DIE SOFTWARE FL-4 TRANSFER

Die kostenlose Software **FL-4 TRANSFER** zur Datenübertragung zum PC können Sie unter **https://www.list-magnetik.com/software** herunterladen.

Mit FL-4 TRANSFER können Sie Online messen, die Ergebnisse ausdrucken, oder in Folgeanwendungen wie Microsoft Word und Microsoft Excel übertragen.

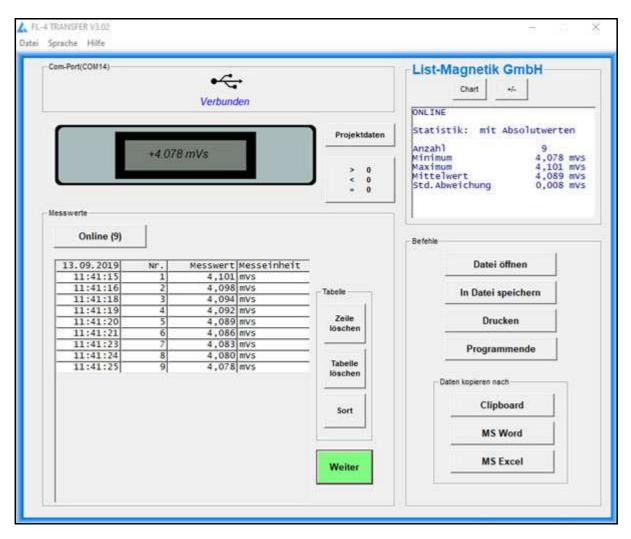

## 2. **VORBEREITUNG**

## **ERMITTELN DES COM-PORTS FÜR KABEL**

Nach Einstecken des USB-Kabels in Fluxmeter FL-4 und PC bildet sich ein sogenannter COM-Port. Diese Zuordnung bleibt dauerhaft bestehen. Vor Start der Software FL-4 TRANSFER müssen Sie wissen, wie dieser Port heißt.

## 3. Installation der Software

Das Installationspaket heißt "FL-4 TRANSFER\_Vxx\_Setup.exe" (x = Versionsnummer) und ist auf https://www.list-magnetik.com/software zum Download verfügbar.

Sollte Ihre Firewall oder Virenscanner eine Installation verhindern oder davon abraten, können Sie diese Warnungen ignorieren. Die Installationspakete sind frei von Viren und Werbung, sie werden nur über unsere Homepage verteilt.

Die bei der Installation verwendeten Standard-Pfade sind bei Windows 10

#### C:\Program Files (x86)\List-Magnetik\FL-4 TRANSFER

Unveränderliche Programmbestandteile

# C:\ProgramData\List-Magnetik\FL-4 TRANSFER C:\Users\<>\AppData\Local\VirtualStore\ProgramData\List-Magnetik \FL-4 TRANSFER

Vom Anwender genutzte und veränderte Konfigurationsdaten (COM-Port, Sprache, Limits, Projektdaten) und dieses Handbuch


#### C:\Users\<>\AppData\Local\List-Magnetik\FL-4 TRANSFER

Vom Anwender erstellte Messreihen Vorgabe der Beschriftung der Projektdaten

## 4. BEDIENUNG DER FUNKTIONEN


### **SCHRITT 1: VERBINDEN**

Zum Verbinden benötigen Sie die Nummer des COM-Ports, die Sie in Punkt 2 ermittelt haben. Ihr Fluxmeter FL-4 muss dabei eingeschaltet sein.

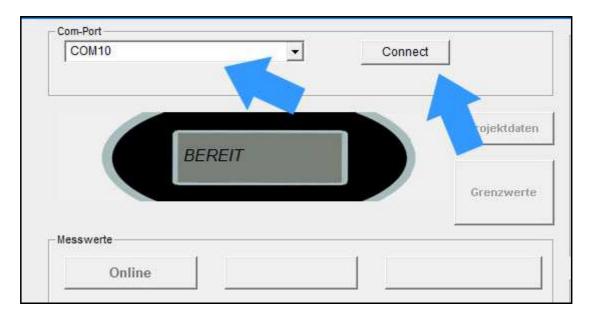

Nach erfolgreichem Verbinden wechselt die Bezeichnung auf "verbunden" und die Auswahlbox für den COM-Port wird unsichtbar. Der gewählte und verbundene COM-Port steht nun im Rahmen darüber.


Der Button über der Tabelle wird mit "Online" dargestellt.

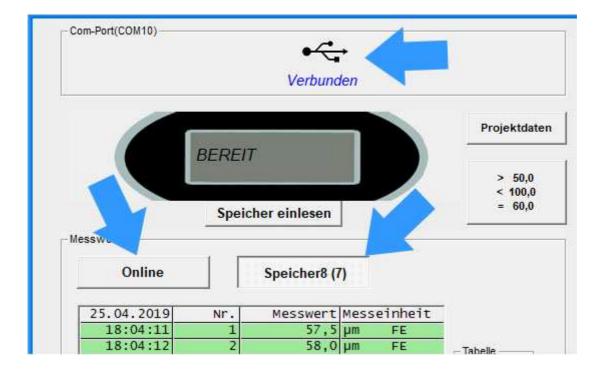


## **ONLINE MESSEN**

Jetzt können Sie mit der Arbeit beginnen.

Zum Beispiel können Sie direkt Online-Messungen vornehmen. Klicken Sie dazu auf den Button "Online" links über der Messwerttabelle.

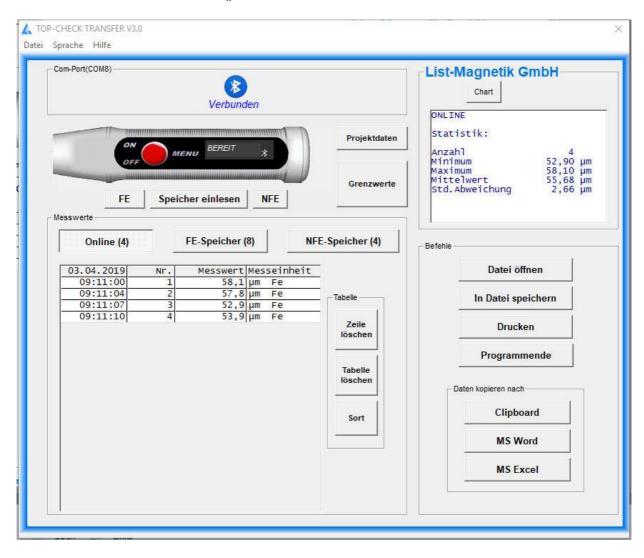


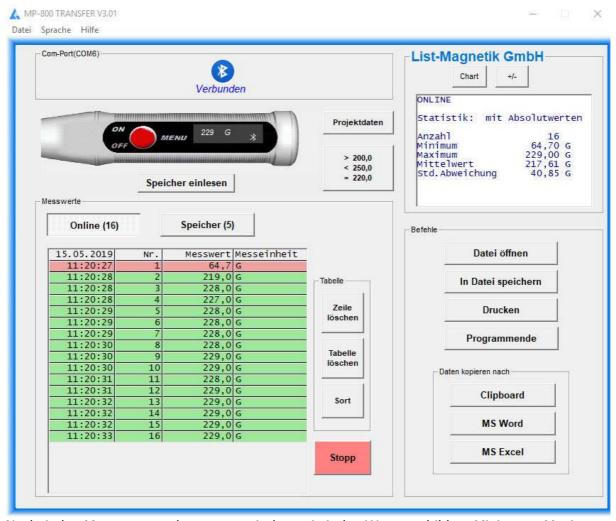


Nach jeder Messung werden automatisch statistische Werte gebildet: Minimum, Maximum, Mittelwert und (ab der zweiten Messung) Standardabweichung. Hinweis: Die Standardabweichung wird mit (n-1) gerechnet.

Die Online-Messung empfängt permanent Daten vom Messgerät. Über den Start-/Stopp-Schalter rechts unten können Sie die Übernahme beenden, um die Anzahl der Werte zu begrenzen. Ebenso können Sie wieder eine Übernahme starten.

Zwischen der Ansicht der Statistik und einer Darstellung als Chart kann mit dem Button Chart bzw. Stat hin- und hergewechselt werden.

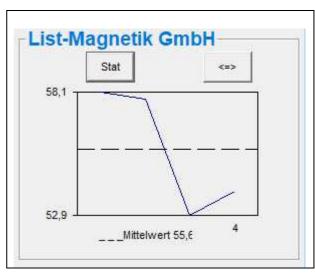

In der Chart-Anzeige können Sie außerdem mit dem Button <=> in eine größere Ansicht wechseln. Dort ist die Darstellung als Linien- oder Balkendiagramm wählbar.

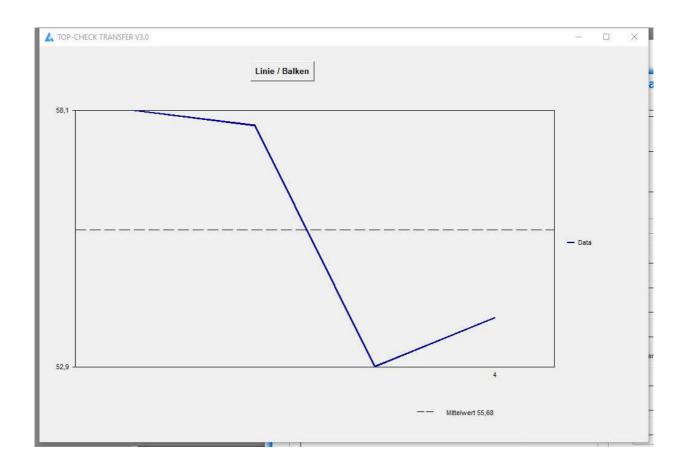

#### **Absolute Werte oder Beachtung des Vorzeichens**

Bei Messungen von magnetischer Feldstärke kann je nach Lage der Sonde oder des Magneten der Wert positiv (Nordpol) oder negativ (Südpol) sein. Für viele Anwendungsfälle ist die Polarität unerheblich, nur der Absolutwert wird betrachtet. Daher ist für die Messung mit einem Magnetfeldmessgerät die statistische Auswertung auf "absolut" vorbelegt. Sie können mit dem Button +/- rechts über der Statistik zwischen den beiden Betrachtungsweisen hinund herschalten. Bei der Einfärbung der Messwerte aufgrund der Limits, und bei der Übergabe der Daten an Excel wird diese aktuelle Einstellung +/- berücksichtigt.


## TABELLE LÖSCHEN, EINZELWERTE LÖSCHEN

Die Tabelle der Messwerte kann entweder ganz gelöscht werden, oder einzelne Zeilen daraus. Die Statistikdaten werden danach automatisch korrigiert.

#### **Hinweis:**


#### Die Daten im Gerät werden dadurch nicht gelöscht.

Durch erneutes Einlesen aus dem Gerät werden die gelöschten Werte wieder ergänzt.

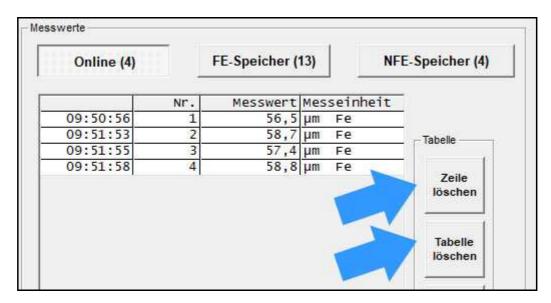

## **TABELLE SORTIEREN**

Die Tabellen mit den Messwerten können absteigend vom letzten zum ersten sortiert werden.

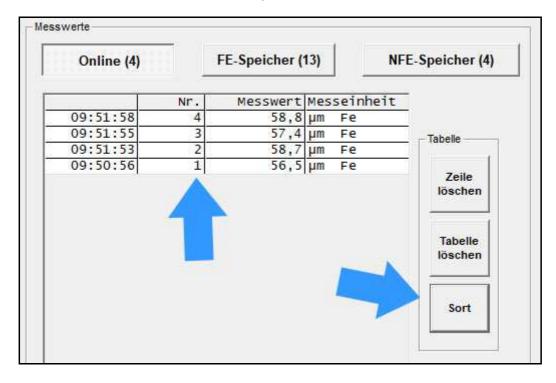

#### **PROJEKTDATEN**

FL-4 TRANSFER ermöglicht Ihnen, Projektdaten zu einer Messreihe zu erfassen. Diese Projektdaten werden dann beim Drucken, bei der Übergabe an Microsoft Word oder Microsoft Excel mitgegeben, so dass Sie eine Dokumentation der Messreihe vornehmen können.

Sie haben eine Datum-/Uhrzeit-Information sowie 6 Freitextfelder als Projektdaten zur Verfügung.

Die Freitextfelder können Sie anwenderbezogen festlegen. In der Konfigurationsdatei "Projekt.ini" auf dem Benutzerdatenverzeichnis ("C:\Users\<Ihr Name>\AppData\Local\List-Magnetik\FL-4 TRANSFER") können Sie 6 feste Begriffe in Deutsch und Englisch für sich definieren.


#### Beispiel:

Projekt; Project;
Ort; Location;
ID-Nummer; ID No.;
Farbe; Color;
Kunde; Customer;
Rechnungsnr; Invoice No.;





## **GRENZWERTE / LIMITDATEN**

Mit Grenzwerten ist eine Bewertung Ihrer Messwerte nach Unter- oder Überschreitung eines Korridors möglich. Haben Sie Grenzwerte vorgegeben, werden die Messwerte in grün (= im Korridor) oder rot (= außerhalb) unterlegt dargestellt. Zusätzlich ist ein Sollwert vorgebbar. Die Grenzwerte und der Sollwert werden in den Charts (Linie oder Balken) angezeigt.

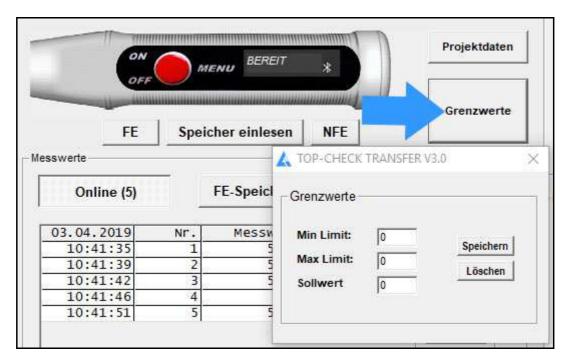

Beispiel: Eingabe von Min Limit = 40, Max-Limit = 58.

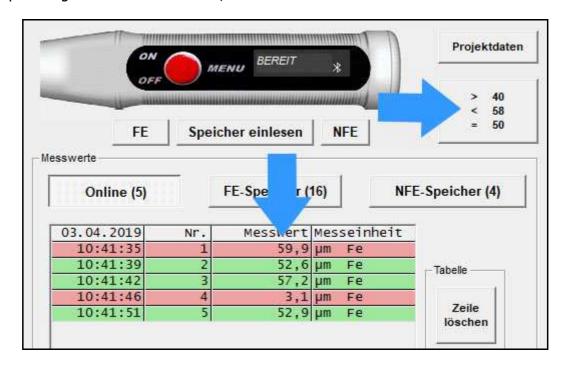

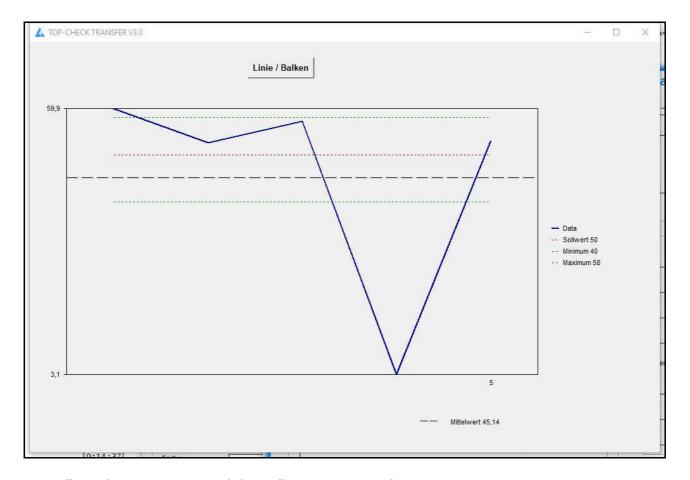


Darstellung der Grenzwerte und des Sollwerts im Linienchart

#### Absolute Werte oder Beachtung des Vorzeichens bei Magnetfeldmessung


Bei der Einfärbung der Messwerte aufgrund der Limits wird die aktuelle Einstellung +/- berücksichtigt.

## **AUSGABE: DATEI, DRUCKER, DATEN KOPIEREN NACH**

Die Messreihe kann in eine Datei gespeichert werden. Dateien vom Typ ".mes" sind mit einem Texteditor lesbar.

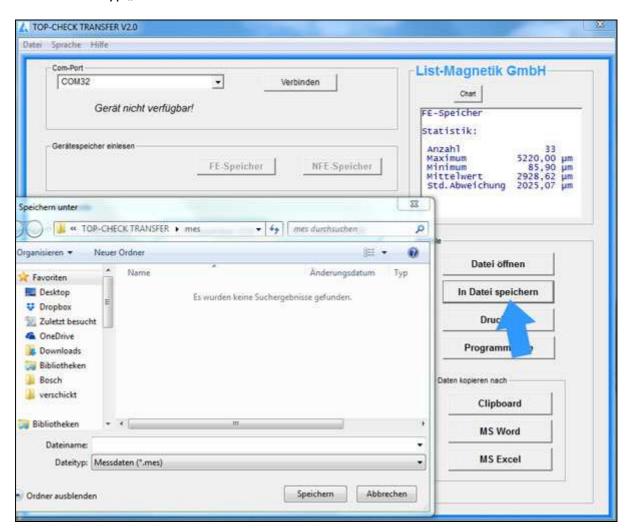

Mit dem Button **Datei öffnen** kann solch eine Messreihe später wieder eingelesen werden.

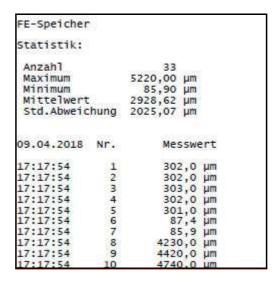


Beispiel für einen Ausdruck über den Button "Drucken"

Über die Zwischenablage (**Clipboard**) können Sie Ihre Daten in beliebige Folgeanwendungen übernehmen.

Die Buttons **MS Word** und **MS Excel** funktionieren nur mit den genannten Microsoft-Office-Komponenten, nicht mit Open Office.

Bei Übergabe an Excel besteht die Wahl, die Daten als Tabelle oder zusätzlich mit grafischer Darstellung als Chart auszugeben.

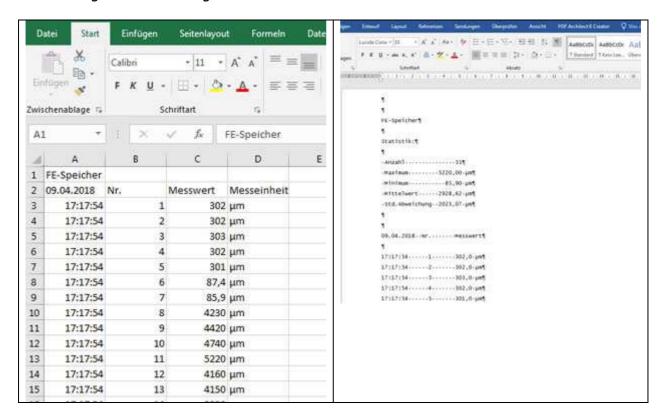

#### Absolute Werte oder Beachtung des Vorzeichens bei Magnetfeldmessung

Bei der Übergabe der Daten an Excel wird die aktuelle Einstellung +/- berücksichtigt.

## **DATEI ÖFFNEN**

Durch "Datei öffnen" können Sie eine abgespeicherte Datei wieder einlesen.

## **SPRACHE UND HILFE**

Die Sprache ist in der oberen Menüleiste zwischen Deutsch und Englisch umschaltbar.

Im Hilfemenü kann das Handbuch im PDF-Format geöffnet werden.

Unter "Info" sind Ihre Gerätedaten (Typ, Version der Firmware, MAC-Adresse) sichtbar.